

M10x100 - 4ks
M12x35 - 4ks
M12x70 - 2ks (A)
M12x90 - 2ks (II)
M12x19 - 3ks (C)
M12x21 - 1ks (C)



M10 - 4ks
M12 - 6ks (A, II)
M12 - 4ks (C)



P11 - 4ks




PP10 - 4ks
PP12 - 6ks (A, II)
PP12 - 8ks (C)







R21x3-64 - 4ks

C

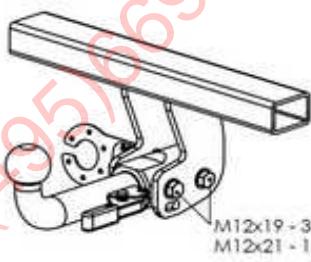

DETAIL

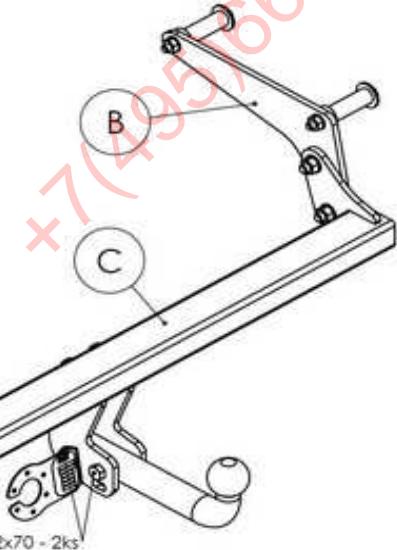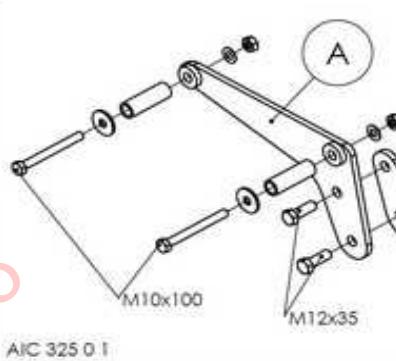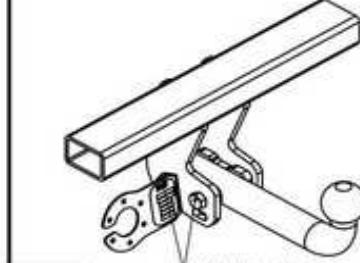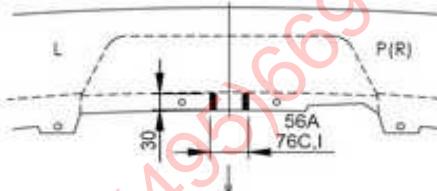

DACIA DUSTER
Kód: D0415(A,I,C) - 24. 1. 2012

A

ФАРКОГ.РФ

+7 (495) 669-38-36

NÁVOD NA MONTÁŽ:

Kód: D0415(A,I,C)

- 1. Demontujte rezervné koleso, uvoľnite výfuk a hliníkový štít (modely 2WD). Odstráňte pryzové zátky z existujúcich otvorov, ktoré nájdete na vonkajších stranach podvozkových nosníkov v kufri.
- 2. Odstráňte pryzové pásky z existujúcich otvorov, ktoré nájdete na vnútorných stranach podvozkových nosníkov.
- 3. Skontrolujte kotevné miesta pre uchytenie ťažného zariadenia – odstráňte nadbytočné množstvo ochranej nástrekovej hmoty. Vyrezte vybrania do nárazníka na držiak spojovacej gule podľa obrázka – DETAIL.
- 4. Ťažné zariadenie montuje po častiach podľa obrázka. Ťažné zariadenie vzhľadom na voľné uloženie ustavte do správnej polohy a všetky skrutkové spoje utiahnite momentom podľa tabuľky.
- 5. Elektroinštaláciu zapojte podľa návodu.
- 6. Skontrolujte správnosť pripojenia elektroinštalácie.
- 7. Prevedte spätnú montáž ďalších demontovaných časťí.
- 8. Skontrolujte dotiahnutie skrutiek spojovacej gule (držiaka spojovacej gule) momentom podľa tabuľky.

FITTING INSTRUCTIONS:

- 1. Dismount the spare wheel, remove the exhaust and the heat shield (models 2WD). Remove the rubber plugs located in the factory bores in the outer side of the undercarriage extensions.
- 2. Remove the insulating strips located in the factory bores in the inner side of the undercarriage.
- 3. Check anchoring points to attach the tow-bar to - remove any excessive protective coating. Make a recess in the bumper for coupling ball holder as shown in the DETAIL.
- 4. Install the tow-bar in parts as shown in the picture. Put the tow-bar to an appropriate position with regard its clearance fit and torque the screw connections as shown in the table.
- 5. Connect the electrical installation as described in the instructions for use.
- 6. Make sure the electrical installation is properly connected.
- 7. Reassemble any removed parts.
- 8. Make sure the screws of the linkage ball (holder of the linkage ball) are tightened to the torque shown in the table.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA:

- V miestach stykových plôch sa musí odstrániť pružná ochrana karosérie vozidla.
- Vŕtané otvory treba ošetriť antikoróznom hmotou.
- Použite len dodaný spojovací materiál v predpisanej triede kvality.
- Elektrické zariadenie sa namontuje podľa podmienok prevádzky cestných vozidiel na pozemných komunikáciách.
- Údaj S o maximálnom zvislom zaťažení na gulu je uvedený na výrobnom štítku ťažného zariadenia.
- Na ťažnom zariadení nie je možné nič upravovať ani meniť.
- Pred ukončením montáže je nutné prekontrolovať všetky spoje podľa tabuľky uťahovacích momentov!
- V prípade akýchkoľvek nejasností je nutné obrátiť sa na výrobcu ťažného zariadenia.
- Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku.

IMPORTANT ATTENTIONS:

- Remove insulating material on a car body in grips and joints of a coupling device with a car body.
- Put the anticorrosive substance on the drilled holes.
- Use supplied mechanical strength jointing material.
- Wiring of a coupling device must be up to a standard and car maker requirements.
- Statement S about the maximum vertical ball downtime is printed on the tow bar label.
- On the tow bar is no modification possible
- Check all the joints, look in the table of the spinning moments, before finishing the montage!
- Contact the tow bar marker with any questions.
- The manufacturer is not responsible for the damages caused by wrong using on the product.

Tabuľka uťahovacích momentov skrutkových spojov pevnosti 8.8 / Table of specified torque and hardenss settings 8.8

M6 - 9,5Nm, **M8** - 23Nm, **M10** - 46Nm, **M10x1,25** - 49Nm, **M12** - 79Nm, **M12x1,25** - 87Nm, **M12x1,5** - 83Nm, **M14** - 125Nm, **M16** - 195Nm